



Modellname	Modell	Typ	Modelljahr	Datum	Verfasser
CB1300S	CB1300S5 CB1300SA5	SC54	05	28-11-05	Grün/Gaßner Quality & Service

## Verkleidungsscheibe flattert (CB1300S)

### Anmerkung

Wenn die Verkleidungsscheibe nicht richtig montiert ist, kann die Scheibe während der Fahrt im Bereich der Frontverkleidung anfangen zu vibrieren.

Setzen Sie die Verkleidungsscheibe bei der Auslieferungsinspektion (PDI) wie unten beschrieben an.

Wenn die Scheibe stark vibriert, wird auf Dauer die Frontverkleidung beschädigt.

Wenn der Kunde beanstandet, dass die Rückspiegel vibrieren oder die Sicht behindert ist, gehen Sie gemäß der Reparaturanleitung vor.



### Montagehinweis

Einrichten der Verkleidungsscheibe bei der Auslieferungsinspektion (PDI).

Bei der Montage der Verkleidungsscheibe folgende Hinweise beachten:

Die Kerbe in der Verkleidungsscheibe und die Nase an der Frontverkleidung genau aufeinander ausrichten. Wenn beides passgenau zusammengefügt ist, gibt es zwischen Scheibe und Verkleidung keinen Spalt.

Beim Ausrichten und Ansetzen der Verkleidungsscheibe darauf achten, dass die Gummitüllen richtig sitzen und nicht gequetscht sind.

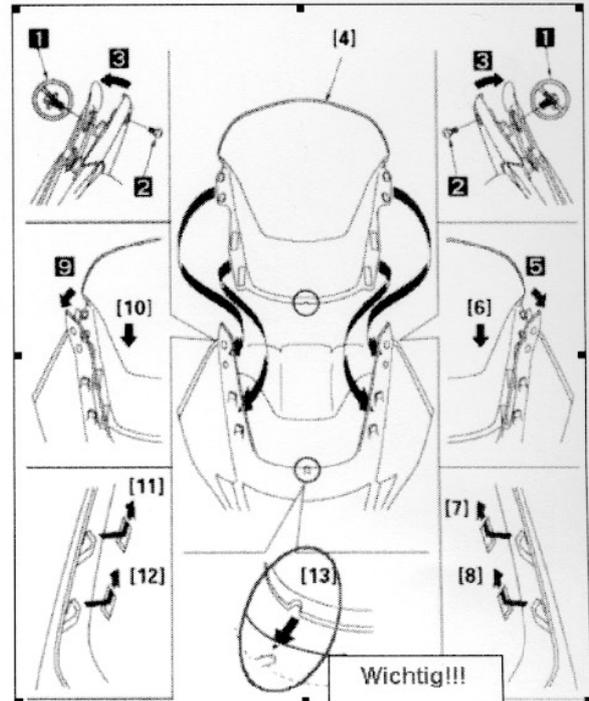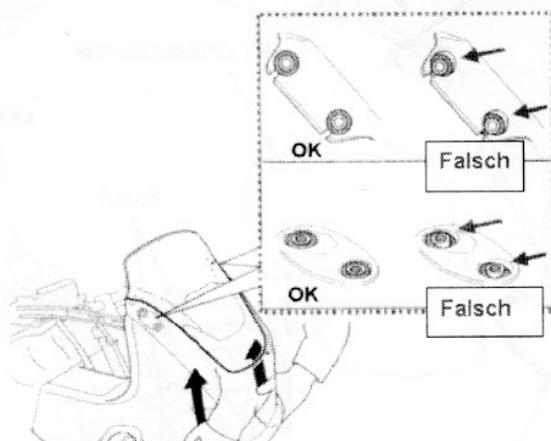

Wichtig!!!

### Reparaturanleitung

Wenn das Vibrationsproblem auftritt, ersetzen Sie den "Gummi, Rückspiegelfuß" (88201-MEJ-J00), setzen einen "Gummidämpfer, Kühlergitter" (19033-MBB-300) ein und bauen die Verkleidungsscheibe dann wie in der "Montageanleitung" beschrieben wieder an, damit das Problem nicht wieder auftritt.

